

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 98

від «09» 02 2026 року

Відповідно до договору від «06» 02 2026 року № БН (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Мисгалка Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6  
в. Ситова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки газу при проведенні ТО ВБСГ.
- 2) Відсутній акт перевірки ФВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Дроти на г/р.
- 5) Порушено кріплення фасадного г/р (змасами кромштейнів)
- 6) Фасадний г/р проходить через заклеїні балкони.
- 7) Футляри через стіну розміщено без виступу з ст., за поверхню стіни, що не відповідає вимогам. Зовнішня стіна захищена утеплювачем.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1.) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2.) Ліквідувати зовнішній 2/2 на протязі 1 року.
- 3.) Прибрати дроти з 2/2 - 1 рік.
- 4.) Винести фасадний 2/2 за межі застелених балконів на протязі 1 року.
- 5.) Ліквідувати кріплення фасадного 2/2; закріпити кронштейнами - 1 рік.
- 6.) Рум'язи через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам. Зовнішня стіна захищена утеплювачем, фасадний 2/2 повністю знаходиться на відстані не менше діаметра 2/2, від стін будівлі - 3 місяці.
- 7.) Рекомендовано замінити пробкові крани на кульові впродовж 1 року.
- 8.) Усунути виток газу виявлені при проведенні ТД ВБСТ.
- 9.) Виконано: змачуємо та перевіряємо 12 проб.кр.; перераховано 3 мурт. з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітрями тиском 500 мм водного стовбчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовбчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п.3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С.О.

09.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)