

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 178

від «11» 03 2026 року

Відповідно до договору від «10» 03 2026 року № БН (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Маштер ВТО Мигалка Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39  
в. Любарська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Газопровід потребує парубвання.
- 4) Зіррушено кріплення фасадного г/л.
- 5) Зіррбовані крошки з вищеразним терміном експлуатації.
- 6) Відстань від г/л до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 7) Рудляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Лобарбувати зовнішній з/н протягом 1 року.
- 3) Закріпити крошительні протягом 3 місяців.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крапи з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) Зауваження щодо відстані між з/н та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: знайдено та перевірено 25 пробкових крапів; перепаковано 9 шуртових з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском, 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешалка С.О.

11.03.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно інструкції

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)