

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 293

від « 09 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 02 » 04 2026 року № 5N (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ „Газорозподільні мережі України“
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35А Історична.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витік газу.
- 2) При виконанні ТО ВБСГ складено акт припинення газопостачання. Корозія ділянки газопроводу у футлярі цу 20. Ділянка г/р потребує заміни зі зварювальними роботами.
- 3) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 4) Гасадний г/р проходить через заклеєні балкони.
- 5) Пробкові крани з висвердленим терміном експлуатації.
- 6) Відстань від г/р до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 7) Футлярі через стіну розміщено без виступу з см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. — 60, 66, 72, 78, 84, 90,
96, 102, 108.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Винести фасадний г/н за межі балконів протягом 1 року.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з висерпанним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Зауваження щодо відстані між г/н та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 6) Корозія г/н у футлярі аудо. Ділянка г/н потребує заміни зі зварювальними роботами, усунути протягом 2 місяців.
- 7) Три виконавці ТОВ ВБСТ витокки газу виявлені та усунені.
Виконано: змашчемо та перевірено 14 пробкових кранів;
перелакковано 6 муфтові з'єднання.
Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайлик С.О.

09.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)