

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 301

від «10» 04 2026 року

Відповідно до договору від «09» 04 2026 року № БМ типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільної мережі України"
майстер ВПО Порежня Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).
Ворограйське

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт ДВК
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Газопровід проходить через заслані балкони
- 4) Забудова газопровід нежитлою приміщенням
2, 3 під'їзду
- 5) Додатково писати про перевірку на щільність
по стосунку квартир 72, 73, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 88, 89,
92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105. Відсутній доступ до
квартар
- 6) При ТО ВБСТ було виявлено витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 72, 73, 76, 77, 80, 81, 85, 84,
88, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Карати ант ОЗК - 1 міс
2. Подарбувати газопровід - 1 рік
3. Забудувати вентиль фасадного газопроводу за межі нежитлових приміщень - 1 рік
4. Ремонтувати вентиль фасадного газопроводу за межі приміщення тампінг - 1 рік
5. Забудувати дотри і вквартир стовпе 72, 73, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105 - негайно
6. Ремонтувати якість провідних кріплень на вкварті приміщенні роу

Висновки: Перевірено та обстежено 15 арешів вкварті. Перевірено 7 провідних з'єднань. При перевірці не відоміть паріти тиску протягом 5х6 не перевищало розрахункову норму. Окрім стовпа вкварті 72, 73, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105 де паріти тиску повітря перевищало розрахункову норму. При 10 вкварті газу було мнвіровано

Гораловна експертна ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Гораловна ОО ВБСТ 10.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно реєстра мншканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)